


**BTL5-S1\_ \_-(B)-M\_ \_ \_ -K-(SA244)-LR\_ \_**

- (deutsch)** Kurzanleitung
- (english)** Condensed guide
- (français)** Notice résumée
- (italiano)** Istruzioni brevi
- (español)** Instrucciones breves

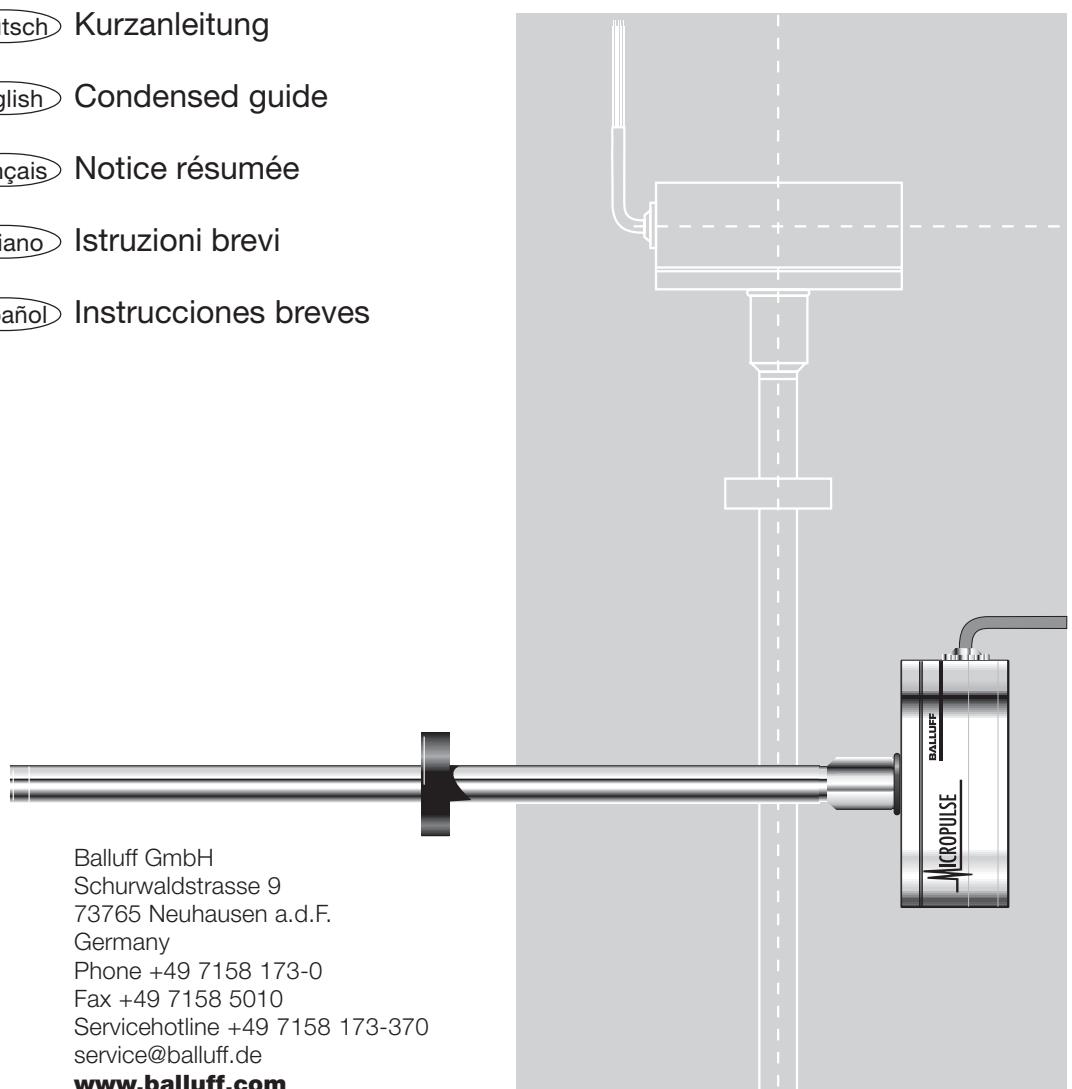

Balluff GmbH  
Schurwaldstrasse 9  
73765 Neuhausen a.d.F.  
Germany  
Phone +49 7158 173-0  
Fax +49 7158 5010  
Servicehotline +49 7158 173-370  
[service@balluff.de](mailto:service@balluff.de)  
**[www.balluff.com](http://www.balluff.com)**

# BTL5-S1\_ \_-(B)-M\_ \_-\_ -K-(SA244)-LR\_ \_

## Micropulse Wegaufnehmer – Bauform Stab

Der Wegaufnehmer in dieser Ausführung wird als Komponente, ohne CE-Kennzeichnung, ausgeliefert. Sicherstellung und Nachweis der EMV-Eigenschaften nach EU-Richtlinie 2004/108/EG durch geeigneten Einbau obliegt dem Betreiber.

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Micropulse Wegaufnehmer BTL5 wird zu seiner Verwendung in eine Maschine oder Anlage eingebaut. Er bildet zusammen mit einer Steuerung (SPS) oder mit einem Master ein Wegmesssystem und darf nur für diese Aufgabe eingesetzt werden.

### Einbau



Es dürfen keine starken elektrischen oder magnetischen Felder in unmittelbarer Nähe des Wegaufnehmers auftreten.

Die Anlagefläche des BTL-Gehäuses muss vollständig an der Aufnahmefläche anliegen. Der passende O-Ring muss die Bohrung perfekt abdichten. Um eine sichere Befestigung zu erreichen, ist der Wegaufnehmer an allen 6 Befestigungsbohrungen mit Zylinderschrauben ISO 4762 – M6×16 – A2-70 anzuschrauben. Alle Schrauben müssen mit 3,5 Nm festgedreht werden.

Bei waagerechter Montage von Wegaufnehmern mit Nennlängen größer als 500 mm empfiehlt es sich, das Schutzrohr am Ende abzustützen oder anzuschrauben. Beim Einbau in Hydraulikzylinder darf der Positionsgeber nicht auf dem Schutzrohr schleifen. Der Bohrungsdurchmesser im Aufnahmekolben soll mindestens 13 mm betragen.

### Anschlüsse



Anlage und Schaltschrank müssen auf dem gleichen Erdungspotenzial liegen.

### Farben BTL5-S1\_ \_-\_ -LR\_ \_

#### Steuer- und Datensignale

YE gelb	+Clk
PK rosa	-Clk
GY grau	+Data
GN grün	-Data

#### Versorgungsspannung (extern)

BU blau	GND
BN braun	+24 V

### Inbetriebnahme

Einschlägige Sicherheitsvorschriften beachten!

**Anschlüsse prüfen:** Durch falsche Verbindungen und Überspannung können Bauteile beschädigt werden. Deshalb vor dem Einschalten Anschlüsse sorgfältig prüfen!

**Einschalten des Systems:** Beachten Sie, dass das System beim Einschalten unkontrollierte Bewegungen ausführen kann, insbesondere wenn die Wegmesseinrichtung Teil eines Regelungssystems ist, dessen Parameter noch nicht eingestellt sind. Stellen Sie daher sicher, dass hiervon keine Gefahren ausgehen können.

**Funktionsfähigkeit prüfen:** Die Funktionsfähigkeit des Wegmesssystems und aller damit verbundenen Komponenten ist regelmäßig zu überprüfen und zu protokollieren. Insbesondere müssen Maßnahmen getroffen werden, dass bei einem Ausfall des Wegmesssystems keine Gefahren für Personen und Sachen entstehen können.


**Funktionsstörung:** Wenn Anzeichen erkennbar sind, dass das Wegmesssystem nicht ordnungsgemäß arbeitet, ist es außer Betrieb zu nehmen und gegen unbefugte Benutzung zu sichern.

### Betriebsanleitung

Ausführliche Informationen und technische Daten sind in der Standardanleitung von BTL5-S...-K-KA zu entnehmen. Diese erhalten Sie im Internet unter [www.balluff.com\downloads-btl5](http://www.balluff.com\downloads-btl5) oder per E-Mail anfordern bei service@balluff.de

- ① Nicht nutzbarer Bereich.
- ② Nicht im Lieferumfang.
- ③ LR00,3: mit 0,3 m langen Litzen.

### BTL5...K-LR..<sup>③</sup>

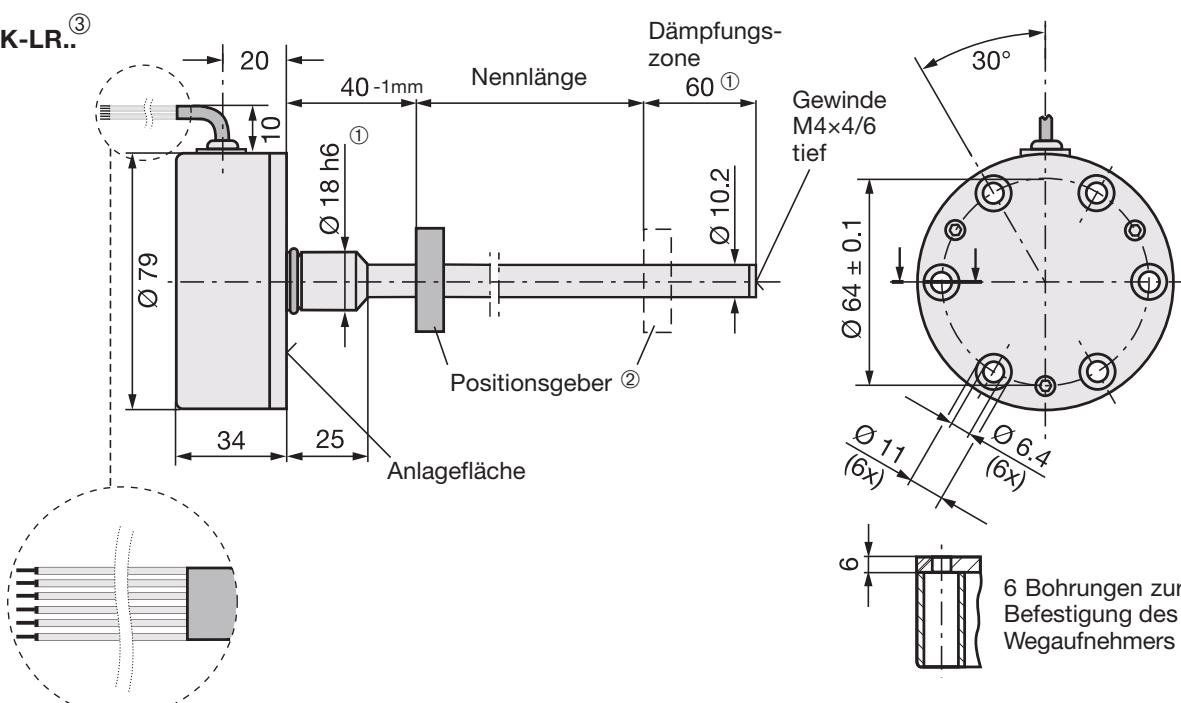

# BTL5-S1\_ \_-(B)-M\_ \_-\_ -K-(SA244)-LR\_ \_

## Micropulse Linear Transducer – Rod Style

The transducer in this configuration is supplied as a component, without CE Marking. Ensuring and verifying EMC characteristics according to the EU Directive 2004/108/EC by means of suitable installation is the responsibility of the operator.

### Proper application

The BTL5 Micropulse transducer is intended to be installed in a machine or system. Together with a controller (PLC) or a master it comprises a position measuring system and may only be used for this purpose.

### Installation



Ensure that no strong electrical or magnetic fields are present in the immediate vicinity of the transducer.

The contact surface of the transducer must be completely contacted by the mounting surface. The O-ring supplied must make a perfect pressure seal. To achieve a secure mounting, attach the transducer with all 6 cylinder head screws ISO 4762 – M6x16 – A2-70. All screws must be tightened to 3.5 Nm.

For horizontal mounting of transducer with stroke lengths greater than 500 mm, the pressure tube should be supported or attached at its end. When installing in a hydraulic cylinder, do not allow the magnet ring to rub against the pressure tube. The bore diameter in the piston and cylinder rod should be at least 13 mm.

### Wiring



System and control cabinet must be at the same ground potential.

### Colors

### BTL5-S1\_ \_-\_ -LR\_ \_

#### Interface signals

YE yellow	+Clk
PK pink	-Clk
GY gray	+Data
GN green	-Data
<b>Supply voltage (external)</b>	
BU blue	GND
BN brown	+24 V

### User's Manual

Detailed information and technical data can be found in the standard manual for BTL5-S...-K-KA. This manual can be obtained in the Internet at [www.balluff.com\downloads-btl5](http://www.balluff.com/downloads-btl5), or via e-mail to [service@balluff.de](mailto:service@balluff.de)

### Startup

Observe all relevant safety regulations!

**Check connections:** Components can be damaged by improper connections and overvoltage. Verify all connections before applying power!

**Turning on the system:** Note that the system may execute uncontrolled movements when the transducer is part of a closed-loop system whose parameters have not yet been set. Therefore make sure that no hazards could result from these situations.

**Check functionality:** The functionality of the transducer system and all its associated components should be regularly checked and recorded. In particular, steps must be taken to ensure that should the transducer system become defective no hazards to persons or property can result.



**Fault conditions:** When there is evidence that the transducer system is not operating properly, it should be taken out of service and guarded against unauthorized use.

① unusable area

② not included

③ LR00,3: with 0.3 m long leads

### BTL5...K-LR..<sup>③</sup>

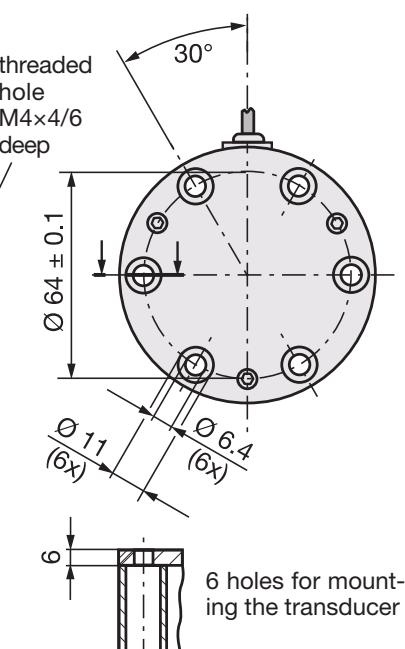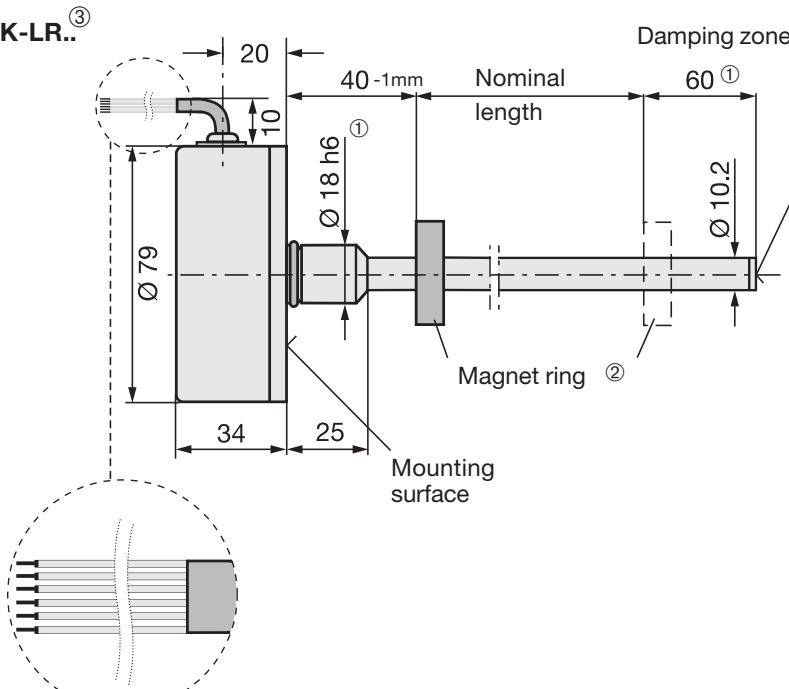

# BTL5-S1\_ \_-(B)-M\_ \_-\_ -K-(SA244)-LR\_ \_

## Capteur de déplacement Micropulse – Forme à tige

Le capteur de déplacement est livré dans cette exécution comme composant sans certification CE. La garantie et la preuve des caractéristiques spécifiques CEM selon la directive européenne 2004/108/CE par un montage approprié incombe à l'exploitant.

### Utilisation prescrite

Pour son utilisation, le capteur de déplacement Micropulse BTL5 est monté dans une machine ou une installation. Couplé à une commande ou à un maître, il forme un système de mesure de déplacement et ne doit servir qu'à cette fin.

### Montage



Veuillez à ce que le capteur de déplacement ne se trouve pas à proximité de champs électriques ou magnétiques élevés.

La surface d'appui du tube doit être totalement en contact sur son support. Le joint torique doit garantir parfaitement l'étanchéité. Pour garantir une parfaite fixation, le capteur de déplacement doit être fixé par l'intermédiaire de 6 vis à tête cylindrique ISO 4762 – M6x16 – A2-70. Toutes les vis doivent être serrées au couple de 3,5 Nm.

En cas de montage horizontal de capteurs de déplacement dont la longueur nominale dépasse 500 mm, il est recommandé de prévoir un appui ou une fixation supplémentaire à l'extrémité du tube. En cas de montage sur des vérins hydrauliques, le capteur de position ne doit pas frotter contre le tube de protection. Protéger l'extrémité du tube de protection des frottements. Le diamètre de passage dans le piston du vérin doit être au minimum de 13 mm.

### Branchements



L'installation et l'armoire électrique doivent être au même potentiel de mise à la terre.

### Couleurs | BTL5-S1\_ \_-\_ -LR\_ \_

#### Signaux de commande et de données

YE jaune	+Clk
PK rose	-Clk
GY gris	+Data
GN vert	-Data

#### Tension d'alimentation (externe)

BU bleu	Masse
BN marron	+24 V

### Mise en service

Respectez impérativement les consignes de sécurité applicables !

#### Vérification des branchements :

Des branchements erronés ainsi qu'une surtension peuvent détériorer des composants. Avant la mise sous tension, vérifiez par conséquent minutieusement les branchements !

**Mise sous tension du système :** Prenez garde aux éventuels mouvements incontrôlés du système lors de la mise sous tension, lorsque l'équipement de mesure de déplacement est incorporé à un système d'automatisme asservi dont les paramètres ne sont pas encore réglés. Assurez-vous que cela n'engendre aucun danger.

**Contrôle de la capacité de fonctionnement :** La capacité de fonctionnement du système de mesure de déplacement et celle de tous les composants y afférents doit être vérifiée régulièrement et consignée. Les mesures doivent être prises en particulier pour éviter de mettre en danger le personnel ou le matériel en cas de défaillance du capteur de déplacement.



**Défaillance :** Lorsque des indices de dysfonctionnement du système de mesure de déplacement sont décelés, celui-ci doit être mis hors service et à l'abri de toute utilisation non autorisée.

### Notice d'utilisation

Des informations détaillées et les données techniques sont indiquées dans la notice d'utilisation standard de BTL5-S...-K-KA. Cette notice est disponible sur Internet à l'adresse [www.balluff.com\downloads-btl5](http://www.balluff.com/downloads-btl5) ou peut être demandée par e-mail à [service@balluff.de](mailto:service@balluff.de)

- ① Zone non exploitable.
- ② Ne fait pas partie des pièces livrées.
- ③ LR00,3: avec des fils toronnés d'une longueur de 0,3 m.

### BTL5...K-LR..<sup>③</sup>

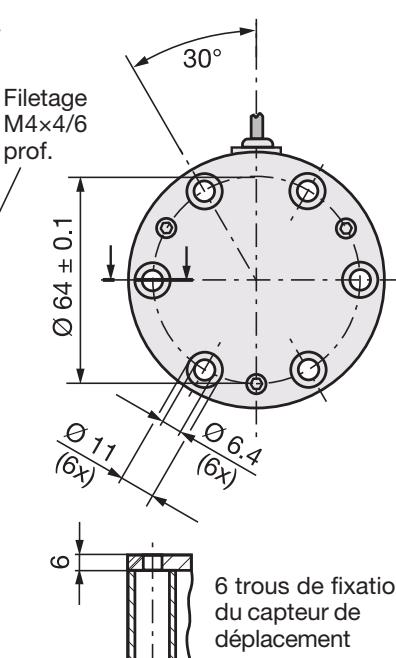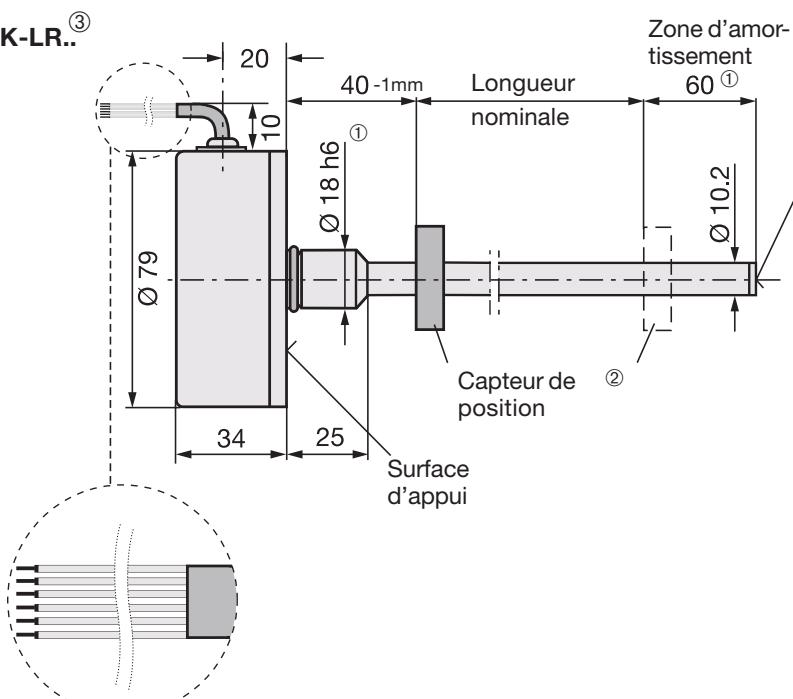

**Trasduttori di posizione Micropulse – Versione a barra**

Il trasduttore di posizione in questa versione non dispone del marchio CEE. L'operatore deve assicurare la garanzia e la documentazione sulla compatibilità elettromagnetica secondo la direttiva UE 2004/108/CE mediante un montaggio corretto.

**Uso proprio**


Il trasduttore di posizione Micropulse BTL5, per il suo impiego, viene installato su un macchinario o su un impianto. Esso costituisce unitamente ad un'unità di comando (PLC) o un'unità master un sistema di controllo della posizione e può essere impiegato solamente per tale compito.

**Montaggio**

*Si deve fare attenzione a che non si trovi nelle immediate vicinanze del trasduttore di posizione alcun forte campo elettrico o magnetico.*

La superficie di contatto del tubo deve risultare perfettamente adiacente alla superficie di supporto. L'o-ring deve garantire una perfetta guarnizione del foro. Per ottenere un fissaggio perfetto, il trasduttore di posizione deve essere avvitato con su tutti e 6 i fori con viti cilindriche ISO 4762 – M6x16 – A2-70. Tutte le viti devono essere strette a 3,5 Nm.

In caso di montaggio orizzontale di trasduttori con campi di misura superiori a 500 mm si raccomanda di fornire un supporto in posizione finale al tubo di protezione o di fissarlo a vite. Nelle installazioni in cilindri idraulici il datore di posizione non può scorrere lungo il tubo di protezione. Proteggere dall'usura la parte terminale del tubo di protezione. Il diametro del foro nello stantuffo di attacco deve essere di almeno 13 mm.

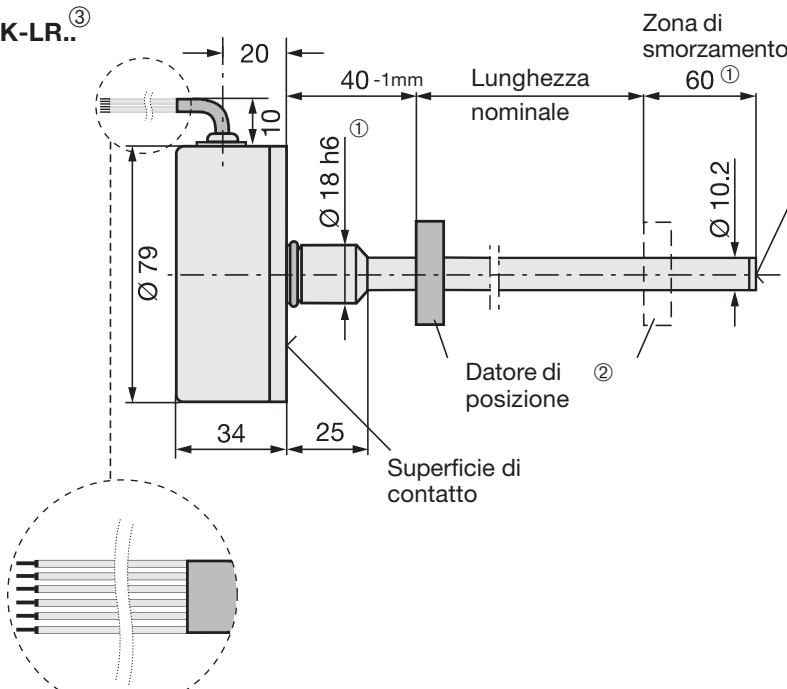**BTL5...K-LR..<sup>③</sup>****Connessioni**

*L'impianto e l'armadietto comandi devono avere lo stesso potenziale di messa a terra.*

**Colori****BTL5-S1\_ \_-\_ -LR\_ \_****Segnali di controllo e dei dati**

YE giallo	+Clk
PK rosa	-Clk
GY grigio	+Data
GN verde	-Data

**Tensione di alimentazione (esterna)**

BU blu	GND
BN marrone	+24 V

**Istruzioni d'uso**

Per informazioni dettagliate sui dati tecnici consultare il manuale standard di BTL5-S...K-KA, scaricabile in Internet alla pagina [www.balluff.com\downloads-btl5](http://www.balluff.com/downloads-btl5) o ordinabile per e-mail presso service@balluff.de

**Messa in funzione**


Osservare le norme di sicurezza pertinenti!

**Controllo connessioni:** Connessioni errate e sovrattensione possono danneggiare i componenti costruttivi. Per tale motivo è necessario controllare accuratamente i collegamenti prima dell'accensione.

**Attivazione del sistema:** Prestare attenzione al fatto che all'attivazione il sistema può effettuare movimenti incontrollati, in particolare quando il dispositivo di controllo della posizione è parte di un sistema di regolazione, i cui parametri non siano ancora stati stabiliti. Assicurarsi pertanto che non possano da ciò insorgere pericoli.

**Controllo funzionamento:** Il funzionamento del trasduttore di posizione e di tutte le componenti ad esso connesse deve essere periodicamente verificato e protocollato. In particolare debbono essere adottate misure di sicurezza affinché, in caso di avaria del sistema di controllo della posizione, non possano insorgere rischi per persone e cose.

**Difetti di funzionamento:** Qualora si individuino segnali che facciano presumere un funzionamento non regolare del sistema di controllo della posizione, questo deve essere messo fuori servizio e bloccato contro un uso non autorizzato.

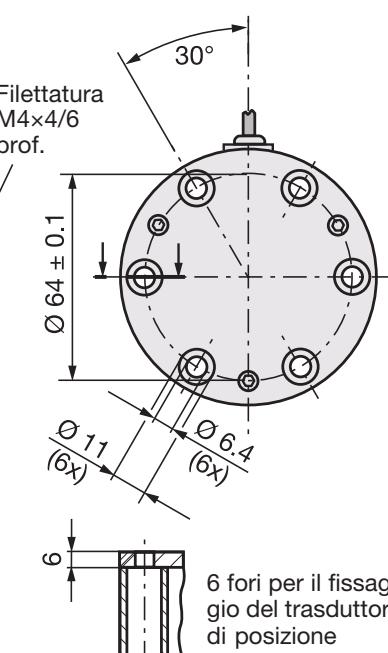

El transductor de desplazamiento en esta ejecución se suministra como componente sin señalización CE. El aseguramiento y prueba de las propiedades EMV mediante un montaje adecuado según la directiva 2004/108/CE es de la incumbencia del usuario.

### Uso debido

El transductor de desplazamiento BTL5, para su utilización, se monta en una máquina o sistema. Este transductor, conjuntamente con un automata (PLC) o con un master constituye un sistema de medición de desplazamiento lineal y su uso está permitido sólo para este cometido.

### Montaje




Asegurarse de que no se producen campos eléctricos o magnéticos fuertes directamente junto al transductor de desplazamiento.

La superficie de apoyo del tubo debe quedar completamente apoyada en la superficie de fijación. La junta tórica correspondiente debe obturar perfectamente el agujero. Para lograr una fijación segura, atornillar el transductor de desplazamiento en los 6 agujeros de fijación con tornillos cilíndricos ISO 4762 – M6×16 – A2-70. Todos los tornillos deben apretarse a 3,5 Nm.

En el montaje horizontal de transductores de desplazamiento con longitudes nominales superiores a 500 mm se recomienda apoyar el tubo de apoyo en el extremo o atornillarlo. En el montaje dentro de cilindros hidráulicos, el sensor de posición no debe rozar sobre el tubo protector. Proteja el extremo del tubo protector contra el desgaste. El diámetro de agujero en el émbolo de fijación debe ser de al menos 13 mm.

### BTL5...K-LR<sup>③</sup>

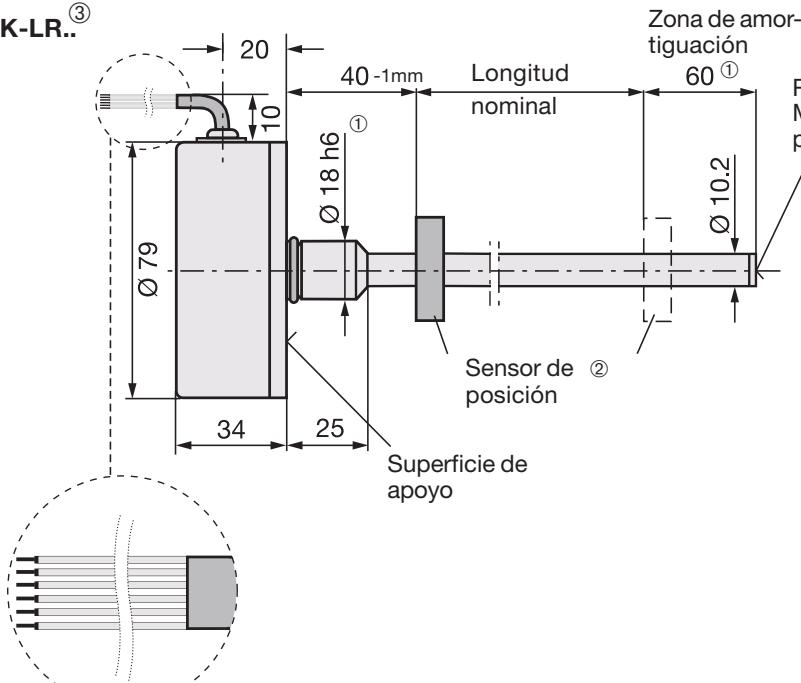

### Conexiones



La máquina y el armario eléctrico deben estar a idéntico potencial de puesta a tierra.

### Colores

### BTL5-S1\_ \_-\_ -LR

### Señales de control y datos

YE amarillo	+Clk
PK rosa	-Clk
GY gris	+Data
GN verde	-Data

### Tensión de alimentación (externa)

BU azul	GND
BN marrón	+24 V

### Instrucciones de servicio

Informaciones detalladas y los datos técnicos se pueden extraer de las instrucciones estándar de BTL5-S...-K-KA. Estas las puede obtener de Internet bajo [www.balluff.com\downloads-btl5](http://www.balluff.com\downloads-btl5) o solicitarlas por e-mail a service@balluff.de

- ① Zona no aprovechable.
- ② No se incluye en el suministro.
- ③ LR00,3: con alambres litz de 0,3 m de longitud.

### Puesta en servicio

¡Prestar atención a las normas de seguridad pertinentes!

**Comprobar las conexiones:** Como consecuencia de unas uniones erróneas y de sobretensiones se pueden dañar componentes. Por ello, antes de conectar, comprobar cuidadosamente las conexiones.

**Conexión del sistema:** Tenga presente que el sistema, en la conexión, puede efectuar movimientos incontrolados, en concreto, cuando la instalación de medida de desplazamiento forma parte de un sistema regulador, cuyos parámetros todavía no están configurados. Por este motivo, asegúrese de que este sistema no puede representar peligros.

**Comprobar la funcionalidad:** La funcionalidad del sistema de medición de desplazamiento lineal y de todos los componentes asociados a éste debe verificarse periódicamente y reflejarse en un protocolo. En concreto, deben adoptarse acciones que en el caso de defecto del sistema de medición de desplazamiento lineal no puedan surgir peligros para personas y bienes.

**Anomalía funcional:** Si existen indicios de que el sistema de medición de desplazamiento lineal no funciona debidamente, debe ponerse fuera de servicio y protegerse contra un uso indebido.

